



ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Procedimiento de actualización de firmware


1. Descargue el último archivo de firmware de la página de inicio Alpine correspondiente a su región.
2. Compruebe el área de soporte. Para el software más reciente.
3. Extraiga el archivo de firmware.
4. Desconecte el conector de alimentación.
5. Conecte el DSP-E800DSP a su ordenador (con el cable Micro-USB suministrado).
6. El amplificador será reconocido como unidad de disco.

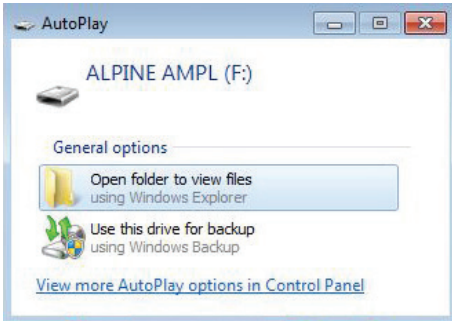

7. Borre el archivo antiguo. El archivo de firmware siempre tiene el mismo nombre "software.apn". No se muestra ningún número de versión.

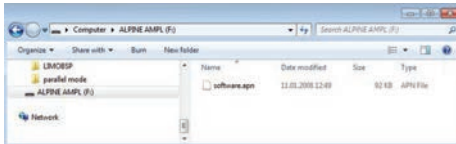

8. Arrastre y suelte el nuevo archivo de firmware en la carpeta ALPINE AMP.

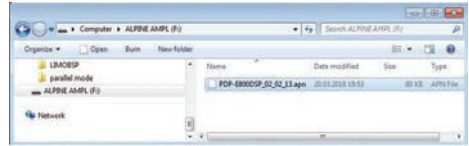

9. Vuelva a conectar la alimentación.
10. La próxima vez que encienda el amplificador se cargará el nuevo firmware. Automáticamente recibirá el nombre "software.apn".